



Содержание

1.	Примечания к инструкции по эксплуатации	1
1.1	Используемые пиктограммы	2
1.2	Исключение ответственности	2
2.	Рекомендации по безопасности	2
3.	Описание прибора	4
3.1	Сфера действия	4
3.2	Применение по назначению	5
3.3	Конструктив и функция	5
4.	Технические характеристики	6
5.	Установка	6
5.1	Механическое присоединение	6
5.2	Условия монтажа	7
5.3	Теплоотвод из процесса	8
5.4	Перед вводом в эксплуатацию	8
6.	Руководство по меню	8
6.1	Режим измерения	8
6.2	Оперативная память минимальных / максимальных параметров	8
6.2.1	Оперативная память минимальных параметров	9
6.2.2	Оперативная память максимальных параметров	9
6.3	Режим параметризации	9
6.3.1	Всплывающее меню Периодичность измерений	9
6.3.2	Всплывающее меню Единица измерения	10
6.3.3	Контекстное меню	10
6.4	Индикатор ошибок	10
7.	Техническое обслуживание / чистка, хранение и транспортировка	10
8.	Демонтаж и утилизация	11
9.	Соответствие CE	11
10.	Декларация соответствия	12

1. Примечания к инструкции по эксплуатации

- Инструкция по эксплуатации составлена для квалифицированного и обученного рабочего персонала.
- Перед каждым технологическим шагом внимательно ознакомьтесь с соответствующими рекомендациями и соблюдайте указанную последовательность.
- Особенно внимательно прочитайте Главу 2 „Рекомендации по безопасности“.

При возникновении проблем или вопросов обращайтесь к Вашему поставщику или непосредственно к:



ARMANO Messtechnik GmbH

Месторасположение: Beierfeld

Am Gewerbestraße 9 • 08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: +49 3774 58 – 0 • Fax: +49 3774 58 – 545
mail@armano-beierfeld.com

Месторасположение: Wesel

Manometerstraße 5 • 46487 Wesel-Ginderich
Tel.: +49 2803 9130 – 0 • Fax: +49 2803 1035
mail@armano-wesel.com

1.1 Используемые пиктограммы

В данной инструкции используются пиктограммы опасности.

Особенные данные, требования или запреты для предотвращения травмирования персонала или значительного материального ущерба:



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Применяется для предупреждения непосредственно угрожающей опасности. Возможными последствиями могут стать смерть или травмирование персонала.

ВНИМАНИЕ! Применяется для предупреждения возможности возникновения опасной ситуации. Последствиями могут стать травмирование персонала, материальный или экологический ущерб.

ОСТОРОЖНО! Используется для рекомендации по применению. В случае невыполнения может быть повреждено оборудование.



ОПАСНОСТЬ! Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может возникнуть из-за горячей поверхности. При несоблюдении рекомендаций по безопасности представляется опасность тяжелых ожогов.



ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА! Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может возникнуть из-за присутствия взрывоопасных газов или пыли. При несоблюдении рекомендаций по безопасности представляется опасность взрывов.



Данным символом помечаются абзацы, содержащие **пояснения, дополнительную информацию или подсказки.**



Этим значком помечаются **действия**, которые Вы должны осуществить, или **указания**, которые непременно следует исполнить.

1.2 Исключение ответственности

Не перенимается ответственность за повреждения и сбои в ходе эксплуатации, возникшие по причине ошибок при монтаже, в случае применения не по назначению или из-за несоблюдения данной инструкции по эксплуатации.

2. Рекомендации по безопасности



ВНИМАНИЕ! Несоблюдение соответствующих предписаний может привести к тяжелому травмированию персонала и / или причинить материальный ущерб.

Перед установкой прибора внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации.

В случае несоблюдения содержащихся в ней предупреждений, в особенности рекомендаций по безопасности, может возникнуть угроза для персонала, окружающей среды, для прибора и всей установки в целом.

Прибор соответствует современному уровню развития техники. Это касается точности, принципа действия и надежной работы прибора.

Для обеспечения надежного обслуживания необходимы компетентные действия пользователя с соблюдением предписаний по технике безопасности.

Для применения продуктов ARMANO Messtechnik GmbH окажет содействие в виде прямой консультации или предоставит соответствующую литературу. Применяемость продукта заказчик проверяет на основании нашей технической информации. С помощью индивидуальных тестов в соответствии с требованиями к применению заказчик контролирует пригодность продукта для своего случая использования. С проведением данного испытания опасность и риск переходят на наших заказчиков. Исключены любые претензии, возникшие по причине ненадлежащего использования.

Квалификация персонала:

- Персонал, отвечающий за ввод в эксплуатацию, обслуживание и техническое состояние прибора, должен иметь соответствующую этим работам квалификацию, получаемую посредством обучения или соответствующего инструктажа. Персонал должен быть ознакомлен с содержанием данной инструкции по эксплуатации, а также иметь к ней постоянный доступ.
- Электрическое подсоединение может произвести только квалифицированный электрик.

Основные указания по безопасности:

- В ходе всех работ соблюдать имеющиеся национальные предписания по предотвращению несчастных случаев и безопасности на рабочем месте. Принимать во внимание имеющиеся внутренние правила по технике безопасности предприятия, даже если они не отражены в данной инструкции.
- В процессе работы арматура может стать очень горячей.



ОПАСНОСТЬ! Опасность ожога!

- Перед установкой или демонтажем арматуры удостоверьтесь, что давление в процессе отсутствует. В противном случае представляется опасность выделения горячих, разъедающих, ядовитых или взрывоопасных веществ.



ВНИМАНИЕ! Опасность ожога, химического ожога, отравления или взрыва!

- Никогда не монтируйте в процесс, находящийся под давлением или критичный по иной причине, исполнение без защитной гильзы, предусмотренное для установки в защитные гильзы. Данные исполнения не уплотняют процесс!
- Степень защиты по DIN EN 60 529: Обратите внимание, чтобы условия окружающей среды в месте установки прибора не превышали требований заданной степени защиты (⇒ Глава 4 „Технические характеристики“).
- Эксплуатируйте прибор исключительно в безукоризненном состоянии. Поврежденные или неисправные приборы должны незамедлительно контролироваться и при необходимости подлежат замене.
- При монтаже, присоединении и демонтаже прибора применяйте только подходящие инструменты.

- Типовые наклейки или прочие указания на приборе нельзя удалять или изменять по содержанию, в противном случае Вы лишаетесь права гарантии, и изготовитель снимает с себя всякую ответственность.
- Чтобы обеспечить точность измерения и продолжительный срок службы прибора, а также во избежание повреждений необходимо придерживаться граничных значений, указанных в технических характеристиках.
- При видимых повреждениях или функциональных сбоях прибор немедленно изъять из эксплуатации.

Специальные указания по безопасности:

Предостерегающие указания, специально относящиеся к отдельным функциям или действиям, Вы найдете перед соответствующими абзацами в данной инструкции по эксплуатации.

- Температура измеряемой среды должна лежать в рамках спецификации прибора.
- Удостоверьтесь, что модель и рабочие материалы термометра устойчивы по отношению к условиям эксплуатации и воздействию измеряемой среды.
- С помощью подходящей установки уменьшите внешние механические воздействия такие, как колебания, вибрации и ударные нагрузки.
- Выбирайте подходящее место установки так, чтобы уменьшить воздействие паров, абразивных /агрессивных измеряемых сред, пыли, копоти и т. д.
- В значительной степени избегайте прямого солнечного света и непосредственной близости к горячим предметам.
- Избегайте сильные электромагнитные поля.
- Перестройка и прочие технические изменения, произведенные на приборе заказчиком, недопустимы. Таким образом Вы теряете свое гарантийное право. Для беспроблемной установки и демонтажа используются защитные гильзы.

Инструкция по эксплуатации цифровых термометров TDP... – LILLYplus



ВНИМАНИЕ! Прибор содержит литиевую батарею.

- При правильном обращении литиевые батарейки безопасны. Их неправильное употребление или злоупотребление может повлечь за собой возможные последствия:
 - утечка жидкости из батарейки
 - выделение газа
 - огонь
 - взрыв

☞ В целях безопасной работы соблюдайте следующие меры предосторожности:


- Обращайте внимание на правильную полярность батареек.
- Исключите возможность короткого замыкания батареек.
- Никогда не позволяйте батарейкам перегреваться.
- Не используйте поврежденные батарейки.
- Никогда не предпринимайте попыток заряжать батарейки.
- Никогда не допускайте глубокого разряда батареек.
- Никогда не предпринимайте попыток открыть батарейки.
- Правильно утилизируйте батарейки. (⇒ Глава 8 „Демонтаж и утилизация“)

3. Описание прибора

Настоящий документ представляет стандартное исполнение. Для применения в окружающей среде с повышенными требованиями к безопасности (напр., взрывоопасные зоны), при необходимости требуются специальные приборы. Наши цифровые термометры в общем и целом используются для измерения температуры в промышленности. Они изготавливаются, как правило, в соответствии с нормативами DIN EN 60 751 и DIN EN 61 515.

Дополнительную информацию по приборам Вы найдете в проспектах каталога 8302 и 8322.

Табличка с обозначением типа:

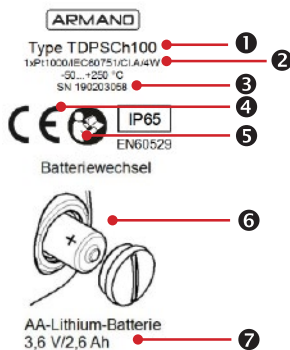

- 1 Обозначение типа
- 2 Характеристики сенсора (Количество x Измерительный элемент/Класс точности/Схема электрического соединения/Нижний предел диапазона измерения/Верхний предел диапазона измерения)
- 3 Серийный номер (первые 4 знака серийного номера означают год изготовления и календарную неделю изготовления)
- 4 Символ „CE“
- 5 Символ „Следовать инструкции по эксплуатации“
- 6 Символ „Смена батарейки“ („Batteriewechsel“)
- 7 Тип батарейки

3.1 Сфера действия

Данная инструкция по эксплуатации действительна для цифрового термометра типа LILLYplus. В случае необходимости дальнейшую информацию, не приведенную в этой инструкции по эксплуатации, Вы найдете в соответствующих проспектах каталога.

3.2 Применение по назначению

Наши цифровые термометры предназначены для измерения температуры в жидкостях или газах. Применения, которые однозначно не указаны, как разрешенные, относятся к использованию не по назначению!

Рабочая надежность полученного Вами прибора гарантируется только в случае его применения по назначению. Указанные граничные значения (⇒ Глава 4: „Технические характеристики“) превышать ни в коем случае нельзя.

3.3 Конструктив и функция

Цифровые термометры состоят из термочувствительного штока (также обозначается как щуп, погружная трубка, сенсорный шток и т.д.), представляющего собой заваренную металлическую трубку, в наконечнике которой соответствующим образом помещен измерительный резистор. Зависящее от температуры изменение сопротивления платины используется как измерительный эффект и может обрабатываться метрологически далее в форме сигнала сопротивления. В зависимости от конструкции и применяемого измерительного элемента цифровыми термометрами возможно измерять температуру от $-99,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+500\text{ }^{\circ}\text{C}$.

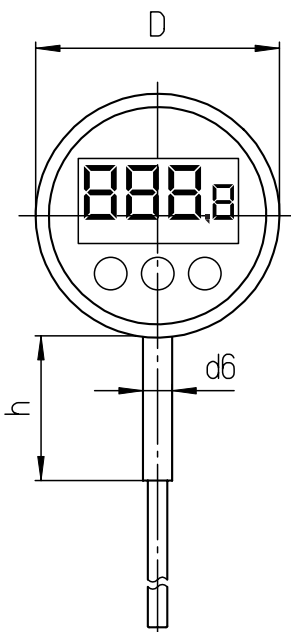


Рис. 3.3-1: TDPScH 100

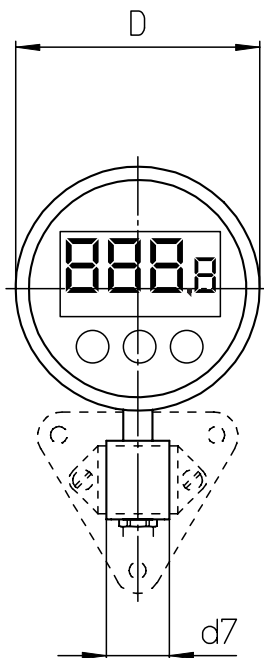


Рис. 3.3-2: TDPKCh 100

Инструкция по эксплуатации цифровых термометров TDP... – LILLYplus

4. Технические характеристики

Цифровые термометры типа LILLYplus с питанием от батарейки состоят из хорошо считываемого ЖК-дисплея и платинового термометра сопротивления, смонтированных в прочном стандартном корпусе термометров из нержавеющей стали. Они могут изготавливаться в том же конструктиве (по DIN EN 13 190), как механические термометры, и годятся для их замены, если последние по причине сложных условий монтажа на процесс, из-за сотрясений или требований по точности исчерпали свои возможности. Благодаря высокой точности, приборы серии LILLYplus могут применяться также в качестве замены ртутных стеклянных термометров.

Измерительный элемент	платиновый измерительный резистор Pt1000 по DIN EN 60 751 с четырехпроводной схемой подключения
Диапазоны измерения	-50,0 / +250,0 °C -99,9 / +500,0 °C разрешение 0,1 K
Единица измерения	переключаемая °C / °F
Диапазоны температуры окружающей среды	эксплуатация и хранение: -20 °C до +70 °C
Точность	±0,1 % от диапазона ±1 ед. младшего разряда
Периодичность измерений	регулируемая от 1 сек. до 30 сек.
Индикация	ЖК-дисплей высота цифр 25 мм
Батарейка	AA, 2600 mAh (Li-SoCl ₂), 3,6 V входит в объем поставки, может сменяться заказчиком срок службы в зависимости от применения > 1 года (при установленной периодичности измерений ≥ 10 сек.)
Контроль ошибок	напряжение батарейки, короткое замыкание сенсора, обрыв сенсора
Щуп	материал: нерж. сталь 1.4571 макс. стат. рабочее давление: 25 бар типы щупа: E1, E3, E4, E4.1, E5 или E6 Ø щупа dF: 6, 8 или 10 мм длина щупа L: макс. 2,50 м
Корпус	с байонетным кольцом, нерж. сталь 1.4301, с элементом выравнивания давления
Номинальный размер	100 мм
Степень защиты (DIN EN 60 529)	IP65


5. Установка

Перед монтажом проверьте следующие пункты:

- Целостность и комплектность поставленного товара?
- Соответствует ли товар сопроводительным документам?
- Соответствует ли прибор конкретному случаю применения?
- Находится ли температура процесса в рамках диапазона измерения?
- Соответствует ли присоединение к процессу предъявляемым требованиям?

5.1 Механическое присоединение

Механическое присоединение термометров осуществляется в соответствии с общими техническими правилами для выбранного вида соединения.

 Привинчивая термометры, не прилагайте силу к корпусу, к штекерному разъему и т. д., а только к предусмотренным для этого элементам типа присоединения (напр., поверхности для ключа резьбовых присоединений).

Для уплотнения к процессу или к защитной гильзе с цилиндрической резьбой (напр., G 1/2) применяются прокладки из соответствующего материала. Конические резьбовые соединения (напр., 1/2" NPT) уплотняются благодаря их конической геометрии в резьбе, при необходимости можно применять соответствующие уплотняющие материалы, напр., тефлоновую ленту (принимать во внимание рабочую температуру!).

После демонтажа уплотняющие материалы обновлять.

5.2 Условия монтажа

Установка может оказать значительное влияние на точность температурного сенсора. Всегда следует искать разумный компромисс между требованиями к точности измерений и механической прочностью.

Для снижения погрешности, обусловленной монтажом, не следует применять массивную монтажную арматуру для термометров. Кроме того следует учитывать, что защитные гильзы термометров – элементы конструктива, подвергаемые высоким нагрузкам. Вследствие бокового потока при высоких температурах и давлении они испытывают не только изгибающий момент, но и воздействие вибрации. Если возбуждающая частота вибрации оказывается вблизи собственной резонансной частоты гильзы, это быстро приводит к механической перегрузке. Этого можно избежать, заранее произведя динамический расчет защитной гильзы.

Оптимально температурные сенсоры должны монтироваться таким образом, чтобы торцевая часть защитной гильзы находилась в потоке, и таким образом была обеспечена теплопередача (⇒ Рис. 5.2-1). В противном случае торцевая часть защитной гильзы может оказаться в тупиковой зоне потока.

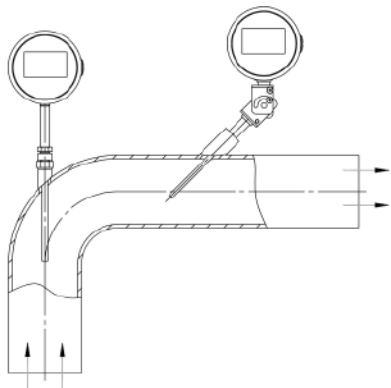


Рис. 5.2-1: Рабочее положение и направление потока

Далее необходимо обратить внимание на длину монтажной части. Устанавливайте щуп термометра так, чтобы не менее 5 x диаметр щупа полностью омывались измеряемой средой. Если щуп не полностью погружен в измеряемую среду, возникнет погрешность измерения.

При соотношении диаметр сенсора – длина монтажной части 1:5 возникает погрешность установки 1% (напр., $d1=\varnothing9$, $U1=45$) (⇒ Рис. 5.2-2).

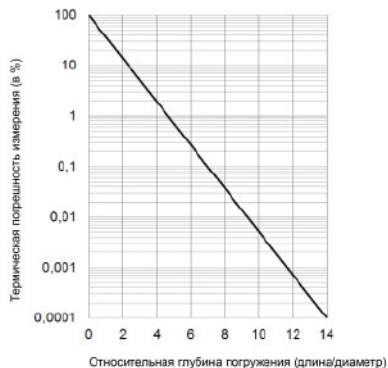


Рис. 5.2-2: Погрешность установки в зависимости от глубины погружения

Учитывайте распределение температуры измеряемой среды возле монтажной части термометра. Избегайте измерения вблизи стенок больших резервуаров или в тупиковых зонах трубопроводов, если это не соответствует собственной задаче измерения. При использовании защитных гильз с применением термопасты можно уменьшить переходное тепловое сопротивление между внешней стенкой щупа и внутренней стенкой защитной гильзы.

Избегайте установки на отрезках трубопровода с турбулентностью потока. По возможности соблюдайте интервал в 10x диаметра трубы от места установки датчика до трубных отводов, вентилей, задвижек, сужений и т. д.

5.3 Теплоотвод из процесса

Указанные в проспектах каталога значения для диапазона рабочих температур соответствуют устойчивости щупа к воздействию температуры. Максимально допустимые температуры для других компонентов термометра заданы как максимально допустимые температуры окружающей среды. Пользователь должен убедиться, что данные значения также не будут превышены и в отношении теплоотвода из процесса. Для электрических термометров это достигается, как правило, удлинением шейки.

5.4 Перед вводом в эксплуатацию



Прибор поставляется с изоляционным диском. Изоляционный диск перед вводом прибора в эксплуатацию удалить!

6. Руководство по меню

6.1 Режим измерения

Если Вы не нажимаете какие-либо кнопки, и не наблюдается ошибки, то термометр находится в режиме измерения. Он измеряет температуру и отображает ее на дисплее. После инициализации прибор находится в режиме измерения. Если термометр находится во всплывающем меню (под-меню) руководства оператора, и в течение более, чем 10 сек. не нажимается какая-либо кнопка, то дисплей автоматически возвращается в режим измерения.

В режиме измерения возможен ввод следующих операций:



Нажатие кнопки „**MENU**“

короче, чем 15 сек.:

→ Прибор переходит в режим параметризации.

⇒ Глава 6.3 „Режим параметризации“

Нажатие кнопки „**MENU**“

дольше, чем 15 сек.:

→ Прибор производит сброс.

Внимание: При этом произойдет утеря информации в оперативной памяти минимальных или максимальных параметров.



Нажатие кнопки „**UP/MAX**“

короче, чем 3 сек.:

→ Прибор показывает актуальное содержание оперативной памяти максимальных параметров.

⇒ Глава 6.2 „Оперативная память минимальных / максимальных параметров“

Нажатие кнопки „**UP/MAX**“

дольше, чем 3 сек.:

→ Прибор переводит содержание оперативной памяти максимальных параметров назад на актуальное измеренное значение.

⇒ Глава 6.2 „Оперативная память минимальных / максимальных параметров“



Нажатие кнопки „**DOWN/MIN**“

короче, чем 3 сек.:

Прибор показывает актуальное содержание оперативной памяти минимальных параметров.

⇒ Глава 6.2 „Оперативная память минимальных / максимальных параметров“

Нажатие кнопки „**DOWN/MIN**“

дольше, чем 3 сек.:

Прибор переводит содержание оперативной памяти минимальных параметров назад на актуальное измеренное значение.

⇒ Глава 6.2 „Оперативная память минимальных / максимальных параметров“

6.2 Оперативная память минимальных / максимальных параметров

Прибор оснащен оперативной памятью минимальных и максимальных параметров. В ней откладываются соответственно самое низкое и самое высокое измеренное значение. Чтобы получать из оперативной памяти значимые параметры, имеет смысл перед переходом измеряемого процесса в критичную фазу производить сброс памяти (напр., перед загрузкой печи новой партией продукта).

6.2.1 Оперативная память максимальных параметров



Если в режиме измерения Вы нажимаете на кнопку „UP/MAX“ короче, чем 3 сек., на дисплее производится индикация содержания оперативной памяти максимальных параметров. Дополнительно в инфо-секторе, в нижней части дисплея, выдается сообщение **MAX**.

Если в режиме измерения Вы нажимаете на кнопку „UP/MAX“ дольше, чем 3 сек., содержание оперативной памяти максимальных параметров переводится назад на актуальное измеренное значение. После трехсекундного нажатия кнопки на дисплее в ответ появляется вопрос:

**RESET MAX?
YES / NO**

Подтвердите повторным нажатием кнопки „UP/MAX“ ⇒ **YES**, и оперативная память максимальных значений будет возвращена назад.

С помощью кнопки „DOWN/MIN“ ⇒ **NO** Вы опять возвращаетесь в режим измерения, и оперативная память максимальных значений остается без изменений.

6.2.2 Оперативная память минимальных параметров



Если в режиме измерения Вы нажимаете на кнопку „DOWN/MIN“ короче, чем 3 сек., на дисплее производится индикация содержания оперативной памяти минимальных параметров. Дополнительно в инфо-секторе, в нижней части дисплея, выдается сообщение **MIN**.

Если в режиме измерения Вы нажимаете на кнопку „DOWN/MIN“ дольше, чем 3 сек., содержание оперативной памяти минимальных параметров может переводиться назад на актуальное измеренное значение. После трехсекундного нажатия кнопки на дисплее в ответ появляется вопрос:

**RESET MIN?
YES / NO**

Подтвердите нажатием кнопки „UP/MAX“ ⇒ **YES**, и оперативная память минимальных значений будет возвращена назад.

С помощью кнопки „DOWN/MIN“ ⇒ **NO** Вы возвращаетесь в режим измерения, и оперативная память минимальных значений остается без изменений.

6.3 Режим параметризации



В режиме параметризации пользователь может производить различную настройку прибора. Чтобы попасть в режим параметризации, коротко нажмите кнопку „MENU“.



Режим параметризации имеет всплывающие меню, которые Вы можете выбирать с помощью кнопок „UP“ и „DOWN“.



Чтобы попасть во всплывающее меню, нажмите коротко кнопку „MENU“. Чтобы без изменений покинуть всплывающее меню, выберите опцию **EXIT** или подождите 10 сек., пока прибор не вернется автоматически в измерительный режим.

6.3.1 Всплывающее меню Периодичность измерений

С помощью кнопок „UP“ и „DOWN“ выберите пункт меню **MEAS. RATE** и подтвердите его кнопкой „MENU“, чтобы попасть в подменю Периодичность измерений. Опять с помощью кнопок „UP“ и „DOWN“ выберите требуемую периодичность измерений и подтвердите кнопкой „MENU“.

В Вашем распоряжении следующая периодичность измерений: 1 сек. до 30 сек.



Увеличение периодичности измерений ведет к сокращению срока службы батареи!

6.3.2 Всплывающее меню Единица измерения

С помощью кнопок „UP“ и „DOWN“ выберите пункт меню **UNIT** и подтвердите его кнопкой „MENU“, чтобы попасть в подменю Единица измерения. Опять с помощью кнопок „UP“ и „DOWN“ выберите требуемую единицу измерения и подтвердите кнопкой „MENU“.

В Вашем распоряжении следующие единицы измерений: °C и °F

6.3.3 Контекстное меню

С помощью кнопок „UP“ и „DOWN“ выберите пункт меню **INFO**, чтобы ознакомиться с информацией по прибору. Высветятся ПО Revision, серийный номер, начальное значение диапазона измерения и конечное значение диапазона измерения.

Юстировочные пункты не могут быть установлены посредством выбора значений диапазона измерения.

Опционально юстировочные пункты могут быть установлены изготовителем.

INFO	---
REV.	2.1
SERIAL	123456789
MR LO	-50.0
MR HI	+250.0

6.4 Индикатор ошибок

В случае неисправности на дисплее высвечиваются три различных сообщения об ошибке:

- Превышение диапазона измерения или обрыв сенсора
ERR OVERRANGE
- Не достигнут диапазон измерения или короткое замыкание сенсора
ERR UNDERRANGE
- Очень низкое напряжение батарейки
ERR LOW BAT



7. Техническое обслуживание / чистка, хранение и транспортировка



ОСТОРОЖНО! Материальный ущерб и утеря гарантии!

При изменениях и манипуляциях, произведенных клиентом на приборе, могут повредиться важные механические узлы или компоненты. По причине манипуляций гарантия отменяется, и производитель снимает с себя всякую ответственность!

→ Никогда не предпринимайте изменений на приборе и не проводите самостоятельного ремонта.

Техническое обслуживание:

- Наши цифровые термометры в техническом обслуживании не нуждаются, при необходимости следует произвести замену батарейки. Для этого отвинтите крышку с батарейного отсека, замените батарейку, снова привинтите крышку.
- В целях обеспечения точности измерения мы рекомендуем калибровать цифровые термометры каждые 2 года. Калибровку проведет изготовитель или квалифицированный технический персонал.

Чистка:

- Чистку прибора производите подходящими средствами. Применяйте только такие чистящие средства и предметы, которые неагрессивны или могут повредить элементы прибора (особенно это относится к типовой наклейке прибора).
- Приборы, которые подвергаются мойке под высоким давлением, гидроструйной чистке или очистке паром под высоким давлением, должны иметь степень защиты IP69K.



ВНИМАНИЕ! Непрофессиональная транспортировка может разрушить прибор и привести к значительному материальному ущербу или травмированию персонала.

При получении товара внимательно проверьте транспортную упаковку и полученную продукцию на предмет целостности и комплектности, а также на соответствие сопроводительным документам.

Допустимые условия окружающей среды для хранения и транспортировки указаны в проспекте каталога соответствующего продукта.

Инструкция по эксплуатации цифровых термометров TDP... – LILLYplus

Хранение:

- Храните прибор по возможности в оригинальной фабричной упаковке.
- Если можно, удаляйте упаковку незадолго до установки.
- Храните приборы в сухом и недоступном для прямого солнечного света месте.
- Храните приборы при температуре, не превышающей или меньше допустимого температурного диапазона для хранения, указанного в проспекте каталога.

Транспортировка:



ВНИМАНИЕ! Соблюдайте нормативные требования по безопасной перевозке литий-металлических батарей.

Поставляйте приборы только со встроенными литий-металлическими батарейками.

Установите прилагаемую изоляционную шайбу перед положительным полюсом литий-металлической батареи.

- Для транспортировки применяйте подходящую упаковку (по возможности оригинальную фабричную упаковку) с упругими прокладками.
- Не разрешается бросать приборы также и в упакованном виде.
- Оберегайте от влаги упакованные приборы.
- Предусмотрите упаковку соответствующими рекомендациями для транспортировки.

Замена измерительной вставки:

ВНИМАНИЕ! В данных приборах измерительная вставка несменная.

8. Демонтаж и утилизация



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Опасность травмирования!

Никогда не удаляйте прибор из работающей установки.

Позаботьтесь о том, чтобы установка была квалифицированно отключена.



Перед демонтажем:

Перед демонтажем проверьте установку:

- отключена ли она,
- находится ли она в безопасном и бесточном состоянии,
- давление отсутствует, и установка охлаждена.

Утилизация:

В соответствии с Директивами 2011/65/EU (RoHS) и 2012/19/EU (WEEE) прибор должен быть утилизован отдельно, как электрический или электронный лом. Примите во внимание законодательные предписания страны, в которой был продан прибор.



НЕБЫТОВЫЕ ОТХОДЫ!

Прибор состоит из различных рабочих материалов. Он не может быть утилизован вместе с бытовыми отходами.

→ Сдайте прибор в местный утиль

или

→ отправьте прибор Вашему поставщику или на ф ARMANO Messtechnik GmbH.

Утилизация старых батареек:

- Чтобы не произошло короткое замыкание, заклейте полюса батарейки при хранении и утилизации.
- Должным образом утилизируйте старые батарейки, сдав их в предусмотренные для этого специальные коробки в торговых точках или в коммунальном хозяйстве.

9. Соответствие CE



Значок CE на приборах удостоверяет их соответствие действующим Директивам ЕС по продвижению продуктов на территории ЕС. Была применена следующая Директива:

Директива ЭМС 2014/30 ЕС

Соответствующая Декларация Соответствия прилагается или будет предоставлена Вам по запросу.

10. Декларация соответствия

EU-Konformitätserklärung

ЕС-Декларация соответствия

Für die nachfolgend bezeichneten Erzeugnisse

Для ниже обозначенной продукции

**DIGITALTHERMOMETER
TYPEN TD..., TDP...**

**ЦИФРОВЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ
ТИПЫ TD..., TDP...**

wird hiermit bestätigt, dass sie den wesentlichen Schutzanforderungen entsprechen, die in der Richtlinie 2014/30/EU des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) festgelegt sind.

настоящим подтверждается, что они, в основном, соответствуют требованиям по безопасности, установленным в Директиве Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2014/30/ЕС о гармонизации права государств – членов ЕС в отношении электромагнитной совместимости (ЭМС).

Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, die nach den Datenblättern 8301, 8302, 8321, 8322 hergestellt werden.

Данная декларация действительна для всех экземпляров, производимых в соотв. с проспектами каталогов 8301, 8302, 8321, 8322.

Zur Beurteilung der Erzeugnisse hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurde folgende Norm herangezogen:

Для освидетельствования изделия в отношении электромагнитной совместимости был привлечен следующий стандарт:

DIN EN 61326-1:2013-07

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller:

Данная декларация становится ответственностью изготовителя:

ARMANO Messtechnik GmbH
abgegeben durch/подана
Grünhain-Beierfeld, 2021-04-13

Bernd Vetter
Geschäftsführender Gesellschafter/Генеральный директор

ARMANO

ARMANO Messtechnik GmbH
Standort Beierfeld
Am Gewerbestraße 9
08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: +49 3774 58 – 0
Fax: +49 3774 58 – 545
mail@armano-beierfeld.com

Standort Wesel
Manometerstraße 5
46487 Wesel-Ginderich
Tel.: +49 2803 9130 – 0
Fax: +49 2803 1035
mail@armano-wesel.com

www.armano-messtechnik.com